

III. Dane techniczne pojazdu :

Marka, typ, model	- JELCZ 004M
Rodzaj pojazdu	- samochód specjalny
przeznaczenie pojazdu	- pożarniczy
Numer identyfikacyjny pojazdu	- 04657
Numer rejestracyjny pojazdu	- GOB 134X
Rok produkcji	- 1983
Rodzaj zapłonu	- samoczynny
Pojemność skokowa silnika	- 111000 cm
Moc silnika	- 176.5 kW
Rodzaj nadwozia	- zabudowa specjalna do akcji gaśniczej
Liczba drzwi kabiny	- 2
Dopuszczalna masa całkowita	- 15700 kg
Dopuszczalna ładowność	- 6650 kg
Masa własna	- 9050 kg
Liczba miejsc	- 4
Skrzynia biegów	- manualna
Liczba osi	- 2
Rodzaj napędu	- tylny
Największy dopuszczalny nacisk osi	- 100 kN
Kolor nadwozia	- czerwony
Wskazanie drogomierza	- 17152 km
Data I-rejestracji	- 09.06.1983 r.
Ważność badań technicznych	- 14.02.2017 r.

Wposażenie specjalne pojazdu :

- 1.Zbiornik na wodę
- 2.Auto pompa
- 3.Pozostałego wyposażenia brak.

IV. Stan techniczny pojazdu :

Silnik :

Liczne i znaczne wycieki oleju spod uszczeltek. Ślady nadmiernego przedmuchu spalin do skrzyni korbowej. Osprzęt silnika wykazuje charakterystyczne oznaki nadmiernego zużycia. Układ wydechowy przerdzewiały. Nadmierny skok jałowy sprzęgła. Oleje i płyny eksploatacyjne przeterminowane.
Brak możliwości uruchomienia silnika w dniu badania.

Podwozie :

Znaczne wycieki oleju spod uszczeltek tylnego mostu. Nadmierny luz w połączeniu wielowypustowym wału napędowego. Resory przednie i tylne trwale odkształcone. Nadmierne luzy w połączeniach kulistych przegubów drążków kierowniczych. Hamulec pomocniczy niesprawny.

Kabina kierowcy :

Drzwi prawe w części dolnej zagięte. Podłoga miejscami przedziewiała. Szkielet kabiny w miejscach węzłowych przedziewiał. Poszycia drzwi i szkielet w części dolnej przedziewiał. Wykładzina tapicerska dachu podziurawiona i popękana. Poduszki foteli wygniecione. Pokrycia tapicerskie foteli wytarte i porozrywane. Dywaniki podłogi zniszczone. Uszczelki drzwi porozrywane. Uszczelki szyb zestarzałe. Osłony p.słoneczne zdeformowane. Wyposażenie tapicerskie kabiny zabrudzone i zawilgocone.
Brak : lusterka zewnętrzne, korbki układu podnoszenia szyb drzwi.

Nadwozie specjalistyczne pojazdu :

Szkielet nadwozia w miejscach węzłowych przedziewiał i popękany. Elementy szkieletu zardzewiał, miejscami przedziewiał na wskroś. Poszycie szkieletu nadwozia pokryte ogniskami korozji wżerowej, w licznych miejscach przedziewiał na wskroś.

Instalacja elektryczna :

Izolacja wiązek przewodów elektrycznych zestarzała. Złącza wiązek przewodów skorodowane.
Brak : akumulatory 2 szt. lampy oświetlenia wnętrza kabiny, lampy tylne zespolone 2 szt.

Ogumienie :

Koła przednie	Stomil 11.00-20	zużyte 100 %
Koła tylne	Stomil 11.00R20	zużyte 70 %
Koło zapasowe	brak	

OCENA OGÓLNA

Ogólny stan techniczny pojazdu zły.
Pojazd nie dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.
Ze względu na zużycie potencjału eksploatacyjnego i ekonomicznego naprawa pojazdu nieuzasadniona.